



Procédure d'installation capteur Clevermount AW 350

POSITION D'UTILISATION

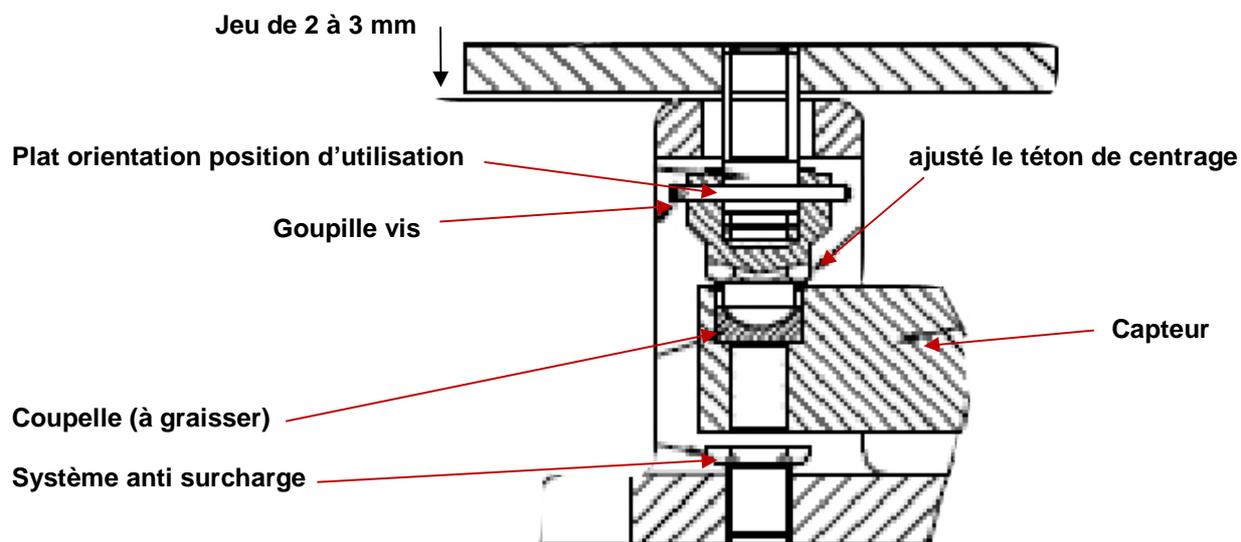

POSITION DE BLOCAGE

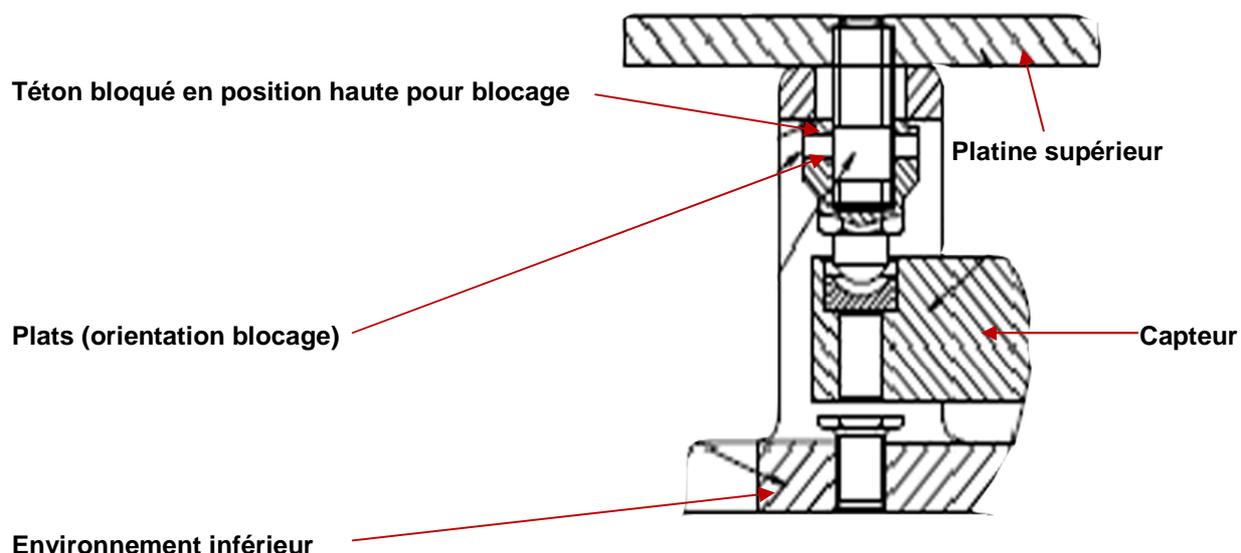

Procédure d'installation capteur Clevermount AW350



- ① Boulonner la platine supérieure au silo (2 boulons M12 non fournis) s'assurer de la bonne orientation des plats comme indiqué sur les schémas joints
- ② Lever doucement le silo et ajuster les perçages du support de silo à ceux du support de capteur en fonderie et boulonner (3 boulons M12 non fournis)
- ③ Insérer la coupelle dans l'alésage sur la partie supérieure du capteur, partie incurvée vers le haut et graisser légèrement
- ④ Ajuster le capteur pour que la coupelle soit dans l'alignement vertical du téton de centrage et bloquer les boulons de fixation du capteur (valeur de serrage 50 Nm) S'assurer que le capteur est bien dans l'alignement de sa base
- ⑤ Desserrer la goupille (vis) du téton de centrage, puis dévisser le téton jusqu'à l'amener au contact de la coupelle capteur et continuer l'opération jusqu'à soulever le silo de 2 à 3 mm. Puis resserrer la goupille
- ⑥ Répéter l'opération pour chaque environnement supportant le silo. Celui-ci doit être mis de niveau par ajustement des jeux entre la platine supérieure et l'environnement inférieur. Desserrer la goupille pour ajustement sans oublier de la resserrer après cette opération.
- ⑦ Raccorder électriquement le capteur



Groupe A à Z pesage
283, avenue du Bois de la Pie
BP 50334
Z.I. Paris Nord II
95941 ROISSY-CDG CEDEX
<http://www.aazpesage.fr>


Ile de France
Picardie
Normandie
Bretagne Nord
Bretagne Sud

Tél : 01 48 63 20 46
Tél : 03 44 12 13 50
Tél : 02 32 18 78 78
Tél : 02 96 74 60 93
Tél : 02 97 83 36 87

Fax : 01 48 63 21 64
Fax : 03 44 12 13 59
Fax : 02 32 18 26 16
Fax : 02 96 74 42 38
Fax : 02 97 37 52 87

Procédure d'installation capteur Clevermount AW 350

Hauteur 107 mm
position utilisation
Hauteur 105 mm
position blocage

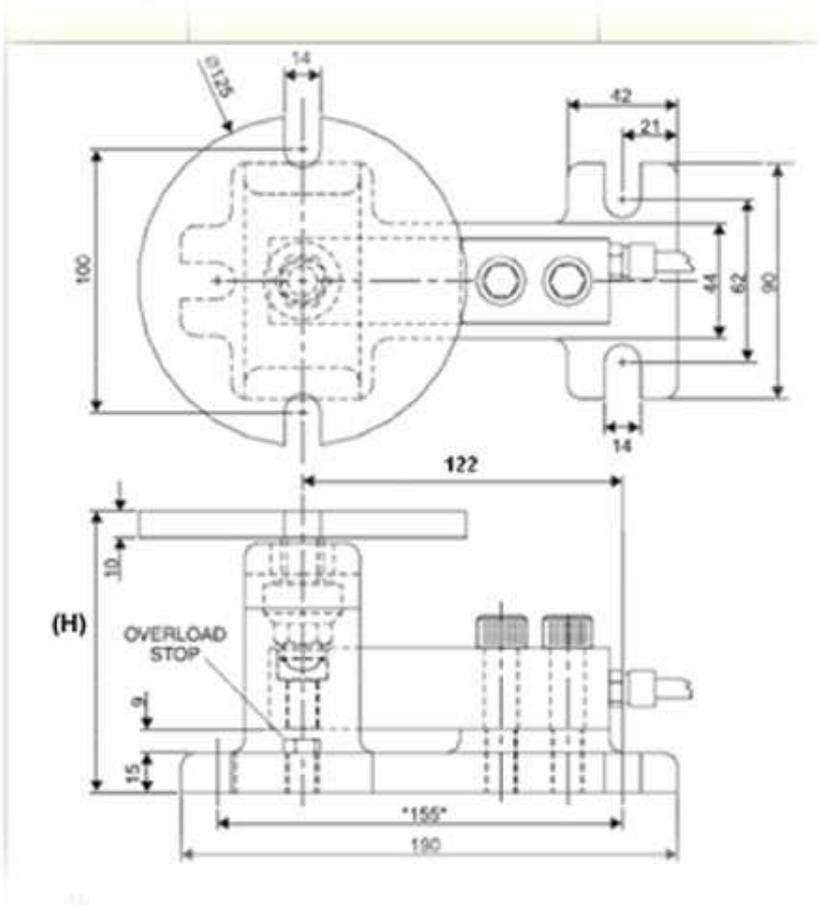

**S'assurer que les
plats sur la platine
supérieure sont bien
orientés**

